




VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Erubiel Villa	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0025	Fecha: 11/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11133.1 hr

FALLAS REPORTADAS:

- Contra explosiones
- Alto consumo de aceite de motor

1. Se revisa el equipo y se encuentran cables de bujía, tapa y rotor sulfatados.

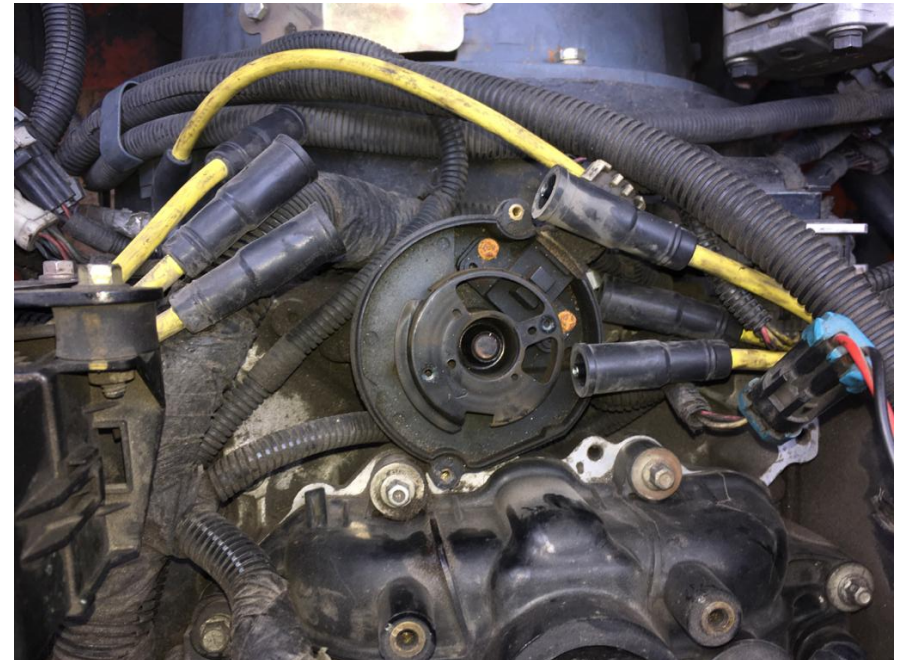



VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Erubiel Villa	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0025	Fecha: 11/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11133.1 hr

2. Se cambian cables de bujías y bujías (Suministrados por el cliente).





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Erubiel Villa	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0025	Fecha: 11/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11133.1 hr

3. Se prueba el equipo y se corrigen las contra explosiones

Diagnostico:

Se detectan tres bujías con presencia de aceite, posibles causas:

- Sellos de válvulas
- Anillos quebrados.

Al estar contaminadas estas bujías con aceite dejan de producir chispa, generando contra explosiones.

Se recomienda atender este problema a la brevedad posible para evitar mayores daños internos en el motor.

Se pueden volver a presentar contra explosiones a corto plazo.

Acciones a tomar:

1. Desmontaje de las cabezas del motor para evaluar los daños internos.

