



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Reportan sonido anormal en ruedas traseras
Se revisa eje dirección detectando rueda abierta, balero y perno rey dañado del lado derecho






VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Al dañarse el balero de carga provoco que el peso del contrapeso del montacargas callera sobre el manguillo y el eje de dirección, estas pieza se deben rectificar

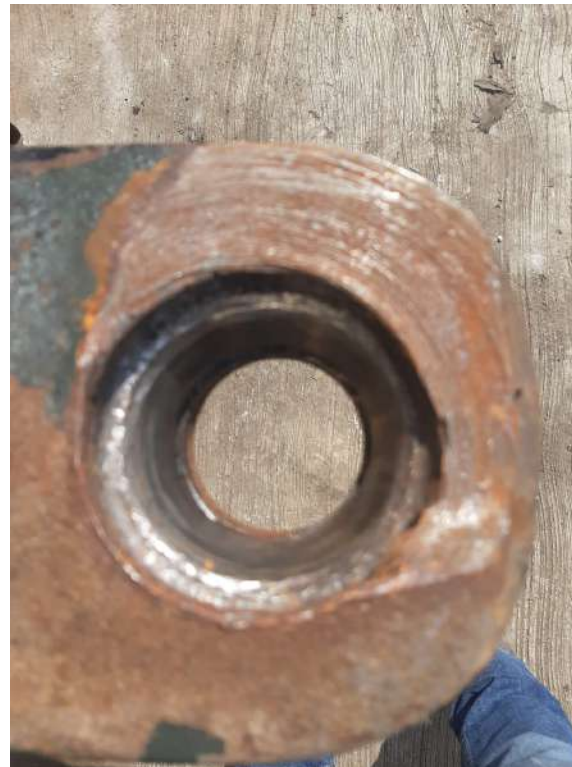



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Se rectifica espiga y eje de dirección





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Lado izquierdo sin daños





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Base de los baleros de carga dañados, se cotiza piezas completas Ref 20





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Se cambian base de baleros





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Baleros de rueda izquierda completamente dañados

Baleros de rueda derecha con desgaste y golpeado se recomienda cambio para evitar futuros daños en la rueda derecha





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Se cambian baleros





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Lainas de ajuste de ambos lados con desgaste, se requiere cambio para ambas ruedas
Tapas exteriores de las mazas con golpes se recomienda cambio por oportunidad





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Se ajusta eje con laines de ajuste
Se cambian tapas exteriores





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Retenes de lado izquierdo con daños

Retenes de lado derecho se recomienda cambiar por mantenimiento





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Se cambian retenes





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0170	Fecha: 09/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Observaciones:

Se monta eje de dirección, queda operando correctamente el equipo.
Se nivelan aceite hidráulico (3 litros)

