

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Discos de pasta de paquetes de avance y reversa sin vida útil



Un disco de paste en buenas condiciones debe contar con esta textura y el grosor adecuado.



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Discos de pasta de paquetes de avance y reversa sin vida útil



Un disco de paste en buenas condiciones debe contar con esta textura y el grosor adecuado.



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Discos de metal con desgaste



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Discos finales con desgaste



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Residuos de pasta en hosing de transmisión



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Baleros de transmisión zumban y tienden a atorarse



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Se desmonta transmisión detectando lo siguiente



Fuga por bomba de transmisión



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: No da avance ni reversa el equipo

Para una correcta reparación de la transmisión se requiere lo siguiente;

- Cambio de kit de juntas de transmisión
- Cambio de kit de retenes y sellos de punta de flecha de transmisión
- Cambio de discos de pasta
- Cambio de discos de metal
- Cambio de discos finales
- Cambio de baleros
- Cambio de filtro interno de transmisión
- Cambio de aceite de transmisión
- Cambio de bobina solenoide de transmisión

Al reemplazar todos estos elementos garantizamos el correcto funcionamiento de la transmisión



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Fuga por bomba hidráulica





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Fuga por banco hidráulico

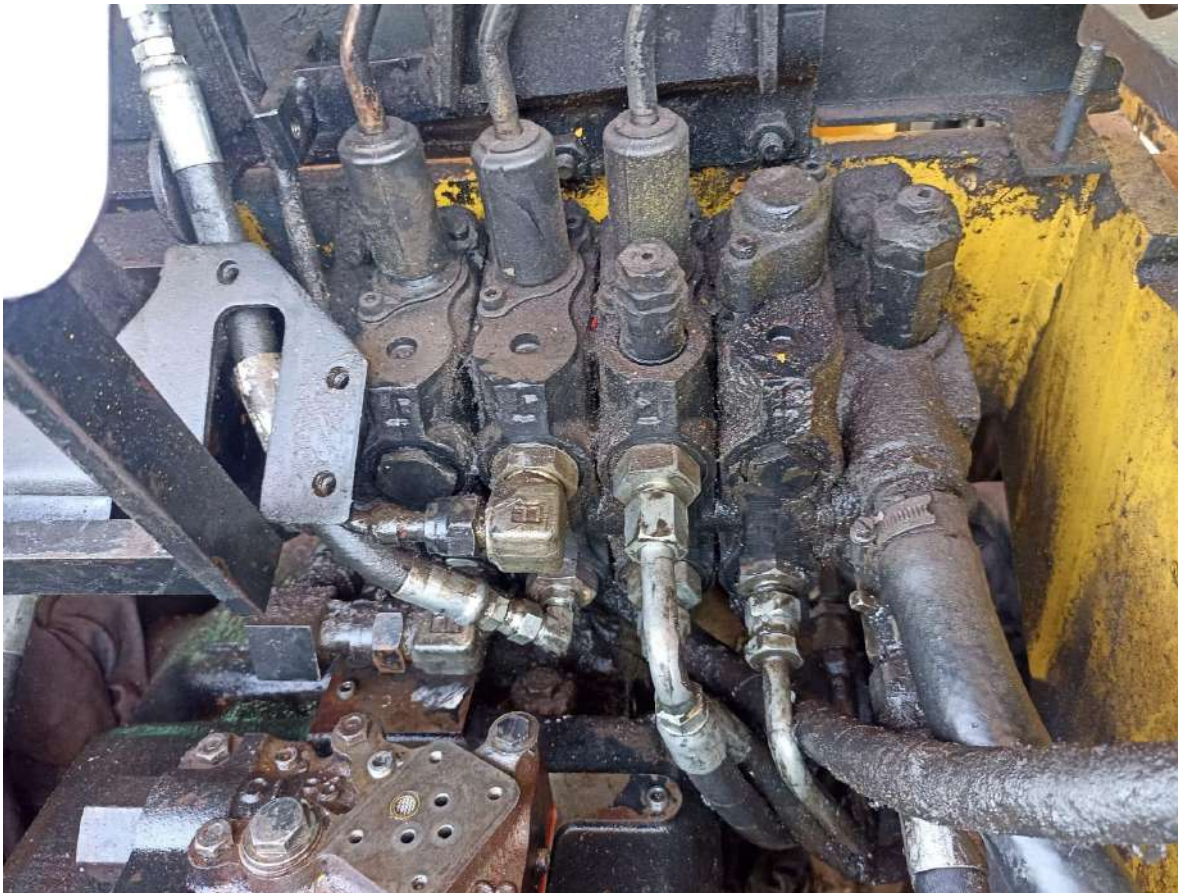



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Filtro hidráulico sin referencia de haberse reemplazado anteriormente





Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0851	Fecha: 01/07/22
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 0222.9

Falla reportada: Acción de levante muy lenta

Para una correcta reparación del sistema de levante inicialmente se requiere realizar lo siguiente;

- Cambio de kit de sellos de bomba hidráulica
- Cambio de kit de sellos de banco hidráulico
- Cambio de filtro hidráulico de succión
- Cambio de filtro hidráulico de retorno

Observaciones: El aceite hidráulico se detecta en buenas condiciones

Si al reemplazar estos componentes aun tenemos una velocidad de levante lenta se deberá reemplazar la bomba hidráulica para aumentar la presión hidraulica



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Banda de alternador con desgaste, próxima a romper





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Una de las aspas de ventilador se encuentra floja, se intentará reapretar, en caso de que se encuentre quebrada se deberá cotizar aspa nueva

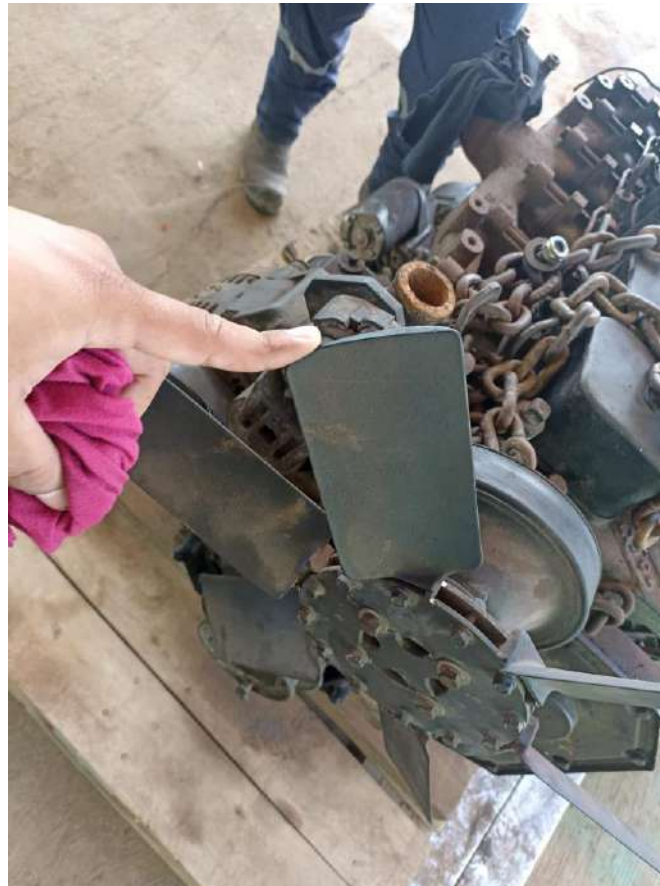



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Se detecta panel de radiador demasiado dañado, se requiere revisión a detalle para analizar si puede quedar con un mantenimiento preventivo o en su caso, si se requiere el cambio del panel de radiador

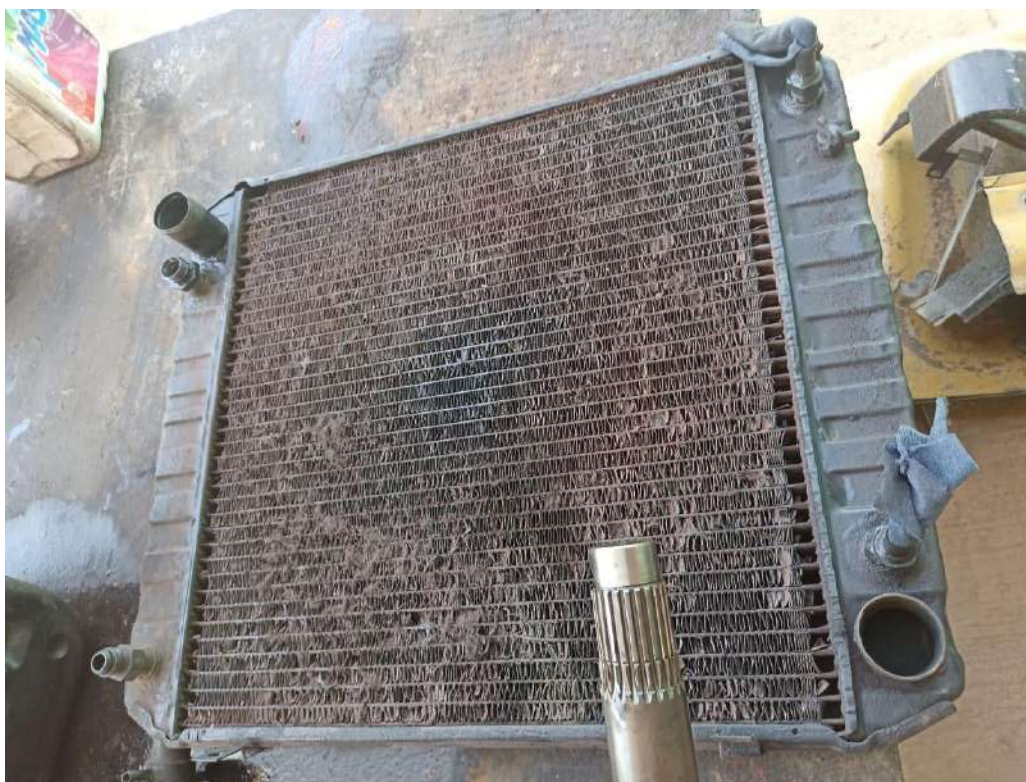



Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0851	Fecha: 01/07/22
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: 0222.9

Falla reportada: Observaciones en sistema de enfriamiento

Para una correcta reparación del enfriamiento se requiere lo siguiente;

- Cambio de banda de alternador
- Revisión de aspa de ventilador
- Revisión de panel de radiador
- Cambio de anticongelante (incluida en la reparación de la transmisión)

Es fundamental cuidar y reemplazar los elementos necesarios del sistema de refrigeración, para evitar un calentamiento de motor, en su caso podría existir algún daño en el motor



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Se detecto que al acelerar el equipo tiene perdida de compresión de combustible





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Se detecto tobera de retorno de combustible dañada

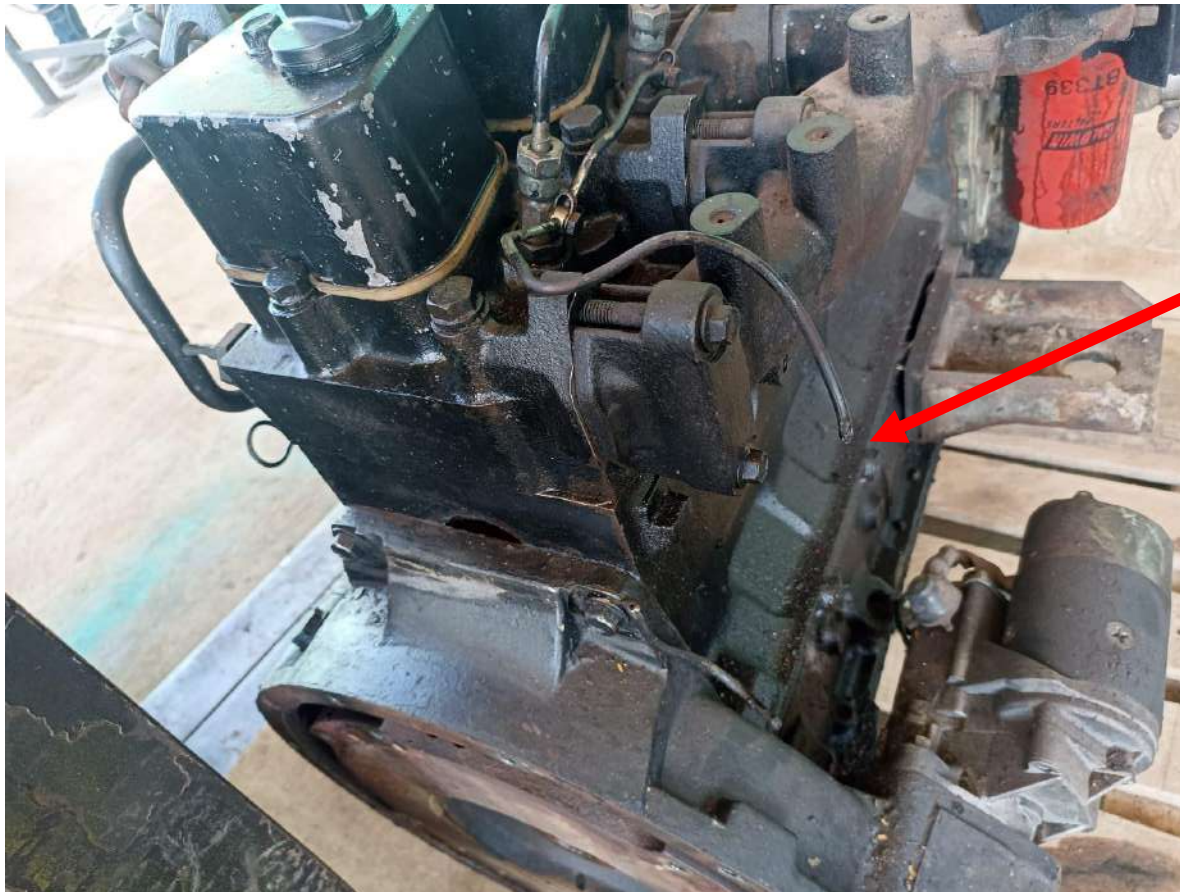



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Falla reportada: Observaciones en sistema de enfriamiento

Se recomienda las siguientes reparaciones para un optimo desempeño del equipo

- Mantenimiento a bomba de inyección
- Mantenimiento a inyectores
- Reemplazo de tobera de retorno de combustible



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Malas intervenciones al sistema eléctrico en general

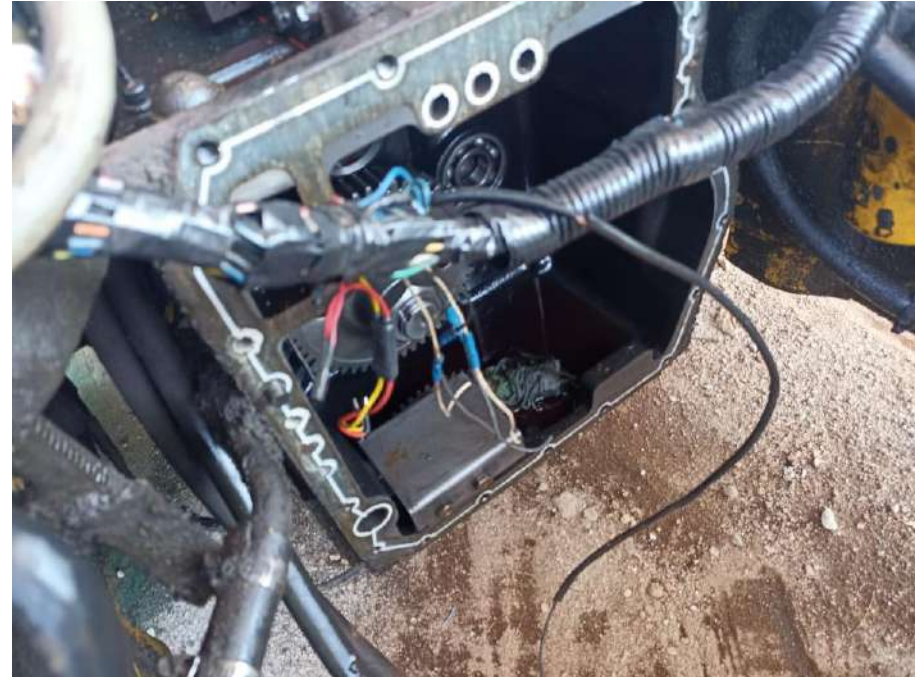



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

Malas intervenciones al sistema eléctrico en general





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Durante la intervención del equipo se detectan las siguientes observaciones;

No tiene cuarto trasero derecho





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0851

Fecha: 01/07/22

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0222.9

Las observaciones realizadas son con la intención que el cliente conozca la situación actual de su equipo.

Como prestadores de estos servicios es nuestra obligación enviar las propuestas para su reparación, entendemos que por tema de presupuesto no pueda atenderse todos los temas, quedando a su consideración.

Aun así con las observaciones que se realizaron, el equipo puede seguir trabajando reparando únicamente la transmisión.

Luis Alberto Torres

993 393 8828