



Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: MONT-147

N. Orden: KAUFN

Fecha: 20/02/2023

Equipo: MONTACARGAS NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP1B2-001227

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: No funciona

EL EQUIPO NO DESARROLLA Y PRESENTA CONTRAEXPLOSIONES

1.- Se reemplaza mezclador de gas por diafragma dañado y se queda acelerando correctamente, el equipo se entrega trabajando y durante la tarde reportan contraxplosiones nuevamente.





Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: MONT-147

N. Orden: KAUFN

Fecha: 20/02/2023

Equipo: MONTACARGAS NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP1B2-001227

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: No funciona

2.- Se reporta que le montacargas no enciende, se revisa equipo en general encontrando distribuidor dañado, se reemplaza y queda arrancando y acelerando correctamente. El equipo continua haciendo contraexplosiones.





Empresa: TABAFRESH

Solicitante: ING. DANIEL ORDOÑEZ

Código QR: MONT-147

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 20/02/2023

Equipo: MONTACARGAS NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP1B2-001227

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: No funciona

En base a las revisiones realizadas se diagnostica lo siguiente:

1. Daños en mezclador de gas, derivado a las contraexplosiones que produce el motor.
2. Daño en distribuidor derivado de mal estado del sistema eléctrico

El equipo continua presentando contraexplosiones aun así realizando el reemplazo de los componentes dañados, por lo que se requiere lo siguiente para continuar con su diagnostico

- Desmontaje de motor para revisión de engrane de árbol de levas-
- Desmontaje de cabeza de motor para revisión del estado de las válvulas

**El montacargas al momento de acelerar da avance estando en neutral (Esta falla no se tiene considerada para reparación).*

