





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3375	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA, AL PARECER ES EL SENSOR DE CIGÜEÑAL”

***SE REALIZÓ PRUEBA DE POTENCIA DEL EQUIPO Y SE ENCONTRÓ PÉRDIDA DE LA MISMA.**

***SE REALIZÓ PRUEBA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, ACCIONAMIENTO DE BOMBA AUXILIAR.**

***SE VERIFICÓ LA CORRECCIÓN DE LA FALLA CON UNA PRUEBA DE POTENCIA CON EL EQUIPO MONTACARGAS.**

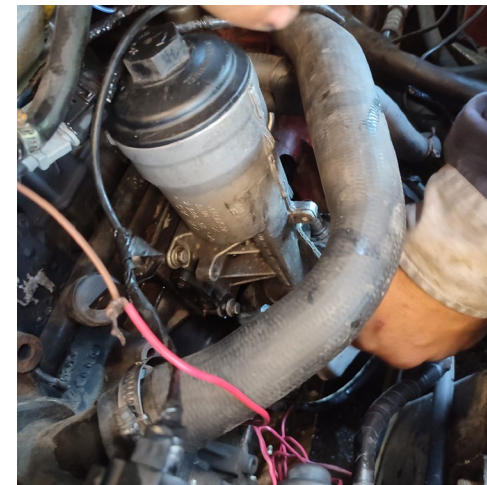
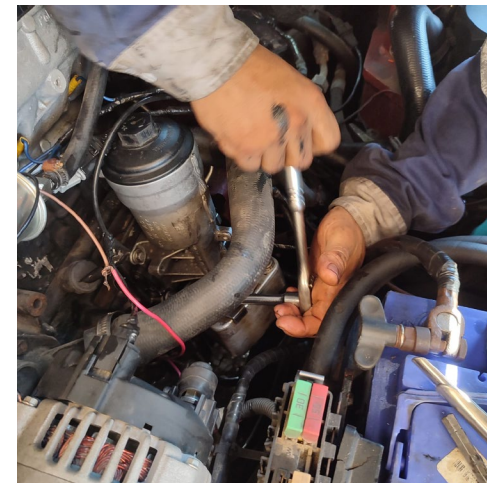




Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3375	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

***AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CABLEADO Y LOS CONECTORES ELÉCTRICOS SE ENCONTRARON UNOS EMPALMES EN EL ARNÉS DEL SENSOR CKP QUE TENIAN FALSO.**

***SE REEMPLAZÓ LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DEL ARNÉS Y SE SUSTITUYO EMPALMES DE TERMINAL POR SOLDADURA**

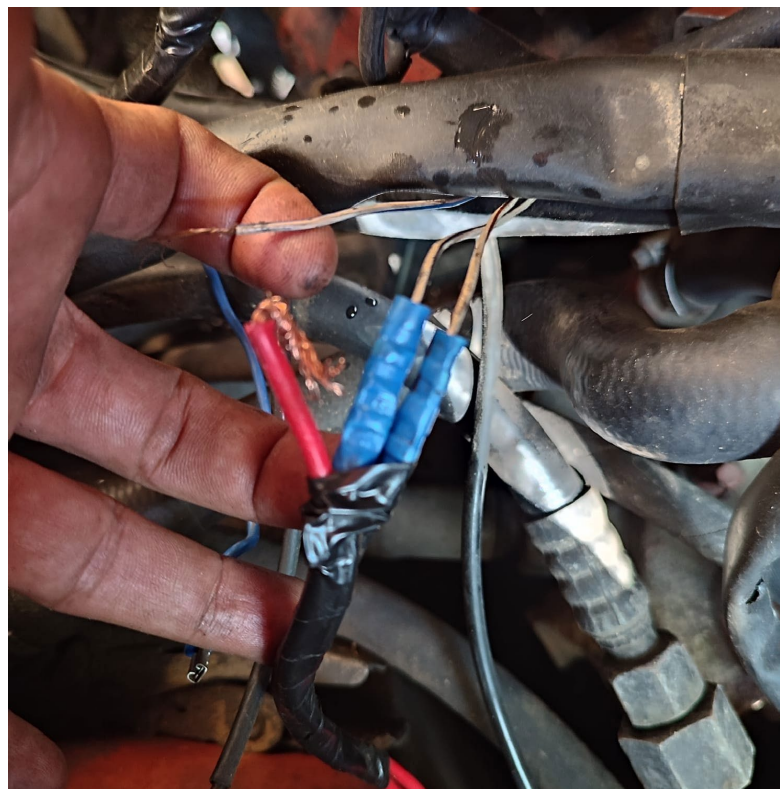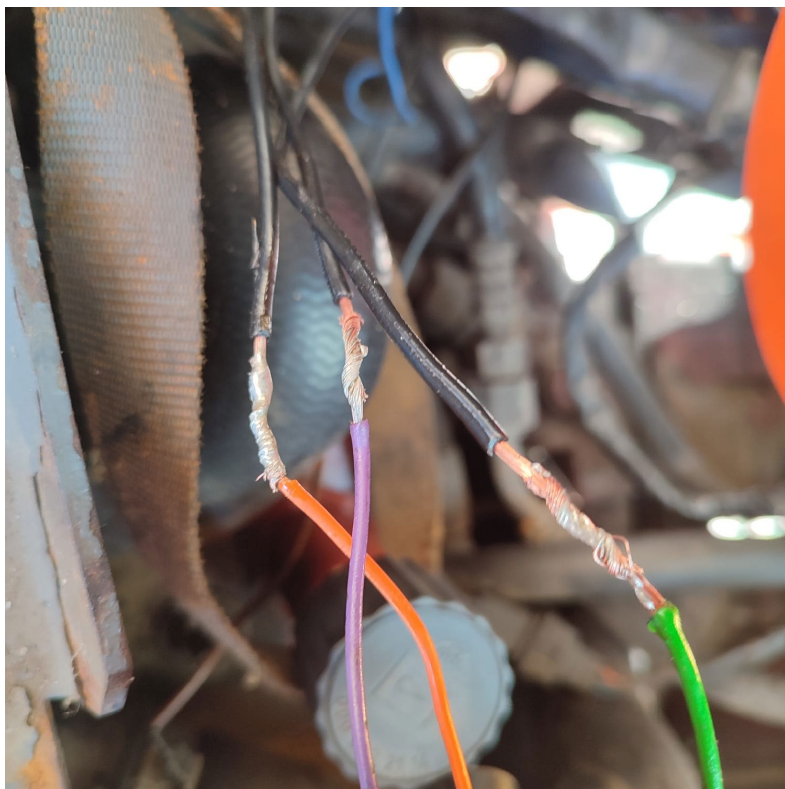



Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3375	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LA BASE DEL FILTRO DE ACEITE PRESENTA FRACTUR EHN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA Y NO TENIA JUNTA LA BASE, SINO SILICONA.
- HACER REVISIÓN DEL SISTEMA DE LUCES (FAROS DELANTEROS, TRASEROS Y TORRETA).
- EL DYSPLAY YA NO SE VISUALIZA.